

Pergola
3x3 m, manuellt öppningsbart tak



Pergolux
Pergola S3



Skånska Byggvaror
Suns, Pergola Aluminium
54-000036




Arc E-commerce
Pergola Premium



Dancover
San Pablo



Krifon
200001

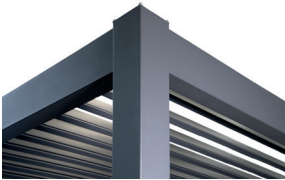

Brafab
Sombra

PRODUKTFAKTA

Cirkapris	SEK	49 990	29 990	30 999	26 018	–	34 495
Konsumentkontakt		pergolux.se	skanskabyggvaror.se	Trademax.se, Furniturebox.se, out11.se	dancover.se	–	brafab.se
Mått (L x B x H)	cm	308 x 308 x 260	301 x 301 x 251	300 x 300 x 240	294 x 294 x 230	290 x 290 x 231	300 x 308 x 238
Vikt (kg)/antal delar		174/ 361	165/ 360	130/ 320	155/ 245	144/ 241	150/ 130

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN LABORORIETESTET

Antal monteringssteg/ monteringstid		35/ 5 tim 1 min *	17/ 2 tim 7 min	12/ 3 tim 29 min	18/ 2 tim 18 min	16/ 2 tim 14 min	15/ 1 tim 25 min
Monteringstid med hjälp		(2 personer) 14 min	(2 personer) 9 min	(3 personer) 6 min	(2 personer) 7 min	(2 personer) 11 min	(2 personer) 11 min
Vevkraft öppning & stängning tak före/efter 6 000 cykler	Nm	<3,0/ 3,0	<3,0/ 3,2	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ <3,0	<3,0/ 6,1
Läckage vid regn 200 mm/timme		Lätt läckage vid insidan av rännan	Droppar genom taket (lamellerna) och rinner kraftigt över rännan.	Inget genomträngande vatten kunde noteras.	Inget genomträngande vatten kunde noteras.	Inget genomträngande vatten kunde noteras.	Droppar genom taket (lamellerna) och rinner kraftigt över rännan.
Läckage vid reng 387 mm/timme		Lätt läckage vid insidan av rännan	Droppar genom taket (lamellerna) och rinner kraftigt över rännan.	Lätt läckage vid insidan av rännan	Rinner kraftigt över rännan.	Rinner kraftigt över rännan.	Droppar genom taket (lamellerna) och rinner kraftigt över rännan.
Stöttålighet lameller (2 kg boll från 8,5 m höjd)		Ingen skada noterades i utseende eller funktion.	Ingen skada noterades i utseende eller funktion.	Ingen skada noterades i utseende eller funktion.	Permanent skada, 2 lameller lossnade. Ingen skada noterades i funktion.	Permanent skada, 3 lameller lossnade. Ingen skada noterades i funktion.	En lamell hoppade ur sitt spår men kunde enkelt åtgärdas. Ingen skada noterades i utseende eller funktion.
Belastning tak med 3 kN per m2 (simulering snölast)		Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada
Sidostabilitet (simulering kraftig sidovind/belastning sida)		7 mm skev	17 mm skev	78 mm skev & skador på konstruktionen	Brott och skador på konstruktionen	Brott och skador på konstruktionen	Brott och skador på konstruktionen

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Montering	10%	6,0	8,6	7,8	8,5	8,5	7,0
Uthållighet takmekanism	15%	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	6,0
Regntäthet och takrännor	20%	9,7	7,3	9,9	9,3	9,3	7,3
Stöttålighet tak	15%	10,0	10,0	10,0	5,5	4,8	8,5
Tålighet för snömängder	10%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sidostabilitet (vindtålighet)	20%	9,0	8,4	5,0	4,0	3,7	3,0
Reptålighet	10%	7,3	7,3	7,3	5,7	5,7	5,7
TOTALBETYG	100%	9,1	8,7	8,5	7,4	7,2	6,5
Kommentar		Bäst i test. Tålig och regntät konstruktion men flest antal delar och lång monteringsstid.	Tålig konstruktion. Få delar och relativt snabb montering. Läcker genom tak och över rännor vid kraftigt regn.	Få delar men kräver 3 personer för vissa monteringsmoment. Tålig och regntät konstruktion men mindre sidostabil (vindtålig).	Regntät men mindre tålig konstruktion. Permanenta skador på taklameller och konstruktionen efter stöttest och vindtålighetstest.	Regntät men mindre tålig konstruktion. Permanenta skador på taklameller och konstruktionen efter stöttest och vindtålighetstest.	Få antal delar och snabbast montering (trots bristfällig instruktion). Läcker genom tak och över rännor vid kraftigt regn. Permanenta skador på konstruktionen efter vindtålighetstest.

*) Tillverkarens monteringsanvisningar har förenklats sedan testtillfället.